

Svářečka na plastové trubky 1500 W




POKYNY

Stroj používaný pro připojení plastových trubek, jako jsou PP-R a PE. Máme následující tři série: CJ-1 (800W pro \varnothing 20mm, \varnothing 25mm a \varnothing 32mm), CJ-2 (1500W / 2000W pro \varnothing 20mm, \varnothing 25mm, \varnothing 32mm, \varnothing 40mm, \varnothing 50mm a \varnothing 63mm), CJ-3 (1200W pro \varnothing 75mm, \varnothing 90mm a \varnothing 110mm). Stroj řídí teplotu přesně, snadno a bezpečně.

1. Struktura produktu

- a) Kabel
- b) Přepínač
- c) Indikátor
- d) Topná deska
- e) Stojan
- f) Kabel
- g) Rukojeť

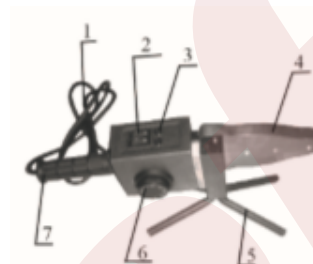

2. Technologická data

- a) Povrchová teplota matice: 0° C --- 300° C
- b) Doba nárůstu teploty: <15min
- c) Výkon: 700W - 1500W – 2000W \pm 10%
- d) Napětí: 220-240 \sim \pm 10%
- e) Frekvence: 50 / 60Hz

3. Použití

1. Umístěte stroj správně na nosnou desku. Namontujte odpovídající matice podle potřebných specifikací. Utáhněte matice klíčem, obecně se menší matice utahují jako první.
2. Zapněte napájení. (pozor: napájení musí být uzemněno). Zelená kontrolka označuje, že se stroj zahřívá. Červený indikátor ukazuje, že se stroj zastavil a může pracovat.
3. Odřízněte trubku. Potrubí nebo tvarovku zatlačte na matici (viz tabulka), rychle je vytáhněte a poté zasuňte, nešroubujte do potřebné hloubky.

Specifikace (mm)	Zahřívání (s)	Hloubka tání (mm)	Doba chlazení (min)
20	5	14	3
25	7	16	3
32	8	20	4
40	12	21	4
50	18	22.5	5
63	24	24	6
70	30	26	8
90	40	32	8
110	50	38,5	10

Poznámka: Pokud je teplota nižší než 5°C, je zapotřebí o 50% více času zahřívání.

4. Upozornění

- a) Nejprve zkontrolujte vnější kryt a kabely stroje. Nepoužívejte jej, pokud je poškozený.
- b) Napájecí zdroj musí být uzemněn.
- c) Zabraňte vniknutí vody a různých druhů tekutin do stroje. Je zakázáno používat stroj venku v deštivých dnech.
- d) Držte se dále.
- e) Pracovníkům se při práci důrazně doporučuje používat rukavice.
- f) Kvůli bezpečnosti a dobrému výkonu zařízení mohou stroj otevírat nebo upravovat teplotu pouze odborníci.
- g) Pokud indikátor delší dobu nemění stav, znamená to, že je zařízení příliš vytížené. Zastavte práci a okamžitě vypněte napájení.
- h) Pokud stroj přestane pracovat, obraťte se na odborníky, kteří vám ho opraví.

Dovozce: AHProfi s.r.o., Letkovská 38, 32600 Plzeň

Výrobce: NINGBO GENIN INDUSTRIAL PTE. LTD, 2 VENTURE DRIVE #11-31 VISION EXCHANGE SINGAPORE 608526

V případě potřeby reklamace kontaktujte svého prodejce!